

点検橋梁総括表

No.	橋梁番号 (分割番号)	橋梁ID	橋梁名	橋梁名 フリガナ	路線名	径間数	上部形式1	上部形式2	橋長 (m)	全幅員 (m)	有効幅 員 (m)	架設 年度	供用年	点検年	健全性判定区分							
															主桁	横桁	床版	下部 構造	支承部	その他	判定 区分	所見等
1	2101	42.30009. 143.30615	公園橋	コウエン	つつじ通	1	PC橋	プレテン中空床版	16.68	16.30	15.50	1979	45	2022	Ⅲ	-	I	I	I	I	Ⅲ	主桁下部および側面における広範囲のひびわれ、主桁端部の錆汁を含む遊離石灰を伴うひびわれがみられ、道路橋の機能に支障を生じる可能性があるため、早期に措置を講ずべき状態である。
														2017	Ⅲ	-	I	I	I	Ⅱ	Ⅲ	劣化対策として上部工の断面修復を早期に実施する。また、漏水対策として伸縮取替、安全対策から舗装の増付を実施することが望ましい。
2	2102	42.30106. 143.30866	第一曙橋	ダイイチアカシ	曙通	1	PC橋	プレテン中空床版	21.20	16.00	15.00	1993	31	2022	I	-	I	I	I	Ⅱ	I	道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から路面の凹凸に対する措置を講ずるべき状態である。
														2017	I	-	I	Ⅱ	I	Ⅱ	Ⅱ	A2橋台豎壁部の漏水補修を実施することが望ましい。同時に伸縮継手の部材交換と舗装のすりつけを行うこと。
3	2103	42.30378. 143.31174	第二曙橋	ダイニアカシ	曙通	1	PC橋	ポステン中空床版	31.80	16.00	15.00	1995	29	2022	I	-	I	I	I	Ⅱ	I	道路橋の機能に支障が生じていない状態であるが、予防保全の観点から路面の凹凸に対する措置を講ずるべき状態である。
														2017	I	-	-	I	I	I	I	健全であるが、車道部及び歩道部の段差解消を実施することが望ましい。
4	2104	42.36755. 143.26591	1号橋	イチガシ	野塚8線道路	1	PC橋	プレテン床版	9.43	6.80	6.00	1972	52	2022	I	-	I	I	I	I	I	道路橋の機能に支障が生じていない状態である。今後は伸縮装置の漏水について経過観察により確認していく必要がある。
														2017	I	-	I	I	I	I	I	健全であるが、次回点検時には支承と伸縮装置の損傷について注意すること。
5	2105	42.34054. 143.28999	西野塚橋	ニノザカ	広尾楽古間道路	1	PC橋	PC 床版橋その他	7.43	7.01	6.55	1973	51	2022	Ⅱ	-	I	Ⅱ	I	Ⅱ	Ⅱ	主桁および下部工に鉄筋露出が見られ、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態である。
														2017	Ⅱ	-	I	Ⅱ	I	Ⅱ	Ⅱ	劣化対策として上部工と下部工の断面修復、漏水対策として伸縮取替を実施することが望ましい。
6	2106	42.33941. 143.26773	楽古2号橋	ラクコゴ	広尾楽古間道路	1	RC橋	RC溝橋（BOXカルパート）	3.00	8.00	8.00	1973	51	2022	I	-	-	I	-	I	I	道路橋の機能に支障が生じていない状態である。今後は下部工補修材の損傷について経過観察により確認していく必要がある。
														2017	I	-	-	I	-	I	I	健全であるが、次回点検時には防護柵の腐食、舗装の異常について注意すること。
7	2107	42.28512. 143.29972	西広尾橋	ニヒロオ	西広尾道路	2	PC橋	ポステンT桁	60.50	11.00	10.00	1978	46	2022	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	主桁の剥離による断面欠損および支承の板厚減少を伴う腐食がみられ、道路橋の機能に支障を生じる可能性があるため、支承腐食の主原因である伸縮装置の漏水と併せて早期に措置を講ずべき状態である。
														2017	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	I	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	損傷の進行を止めるため、主桁補修を早期に実施する。漏水対策として橋面防水を実施することが望ましい。
8	2108	42.22372. 143.31524	音調津大橋	オウラツオ	広尾音調津間道路	3	PC橋	ポステンT桁	86.00	8.35	7.50	1975	49	2022	I	I	I	I	I	I	I	道路橋の機能に支障が生じていない状態である。今後は主桁の剥離等について経過観察により確認していく必要がある。
														2017	I	I	Ⅱ	I	I	Ⅱ	Ⅱ	漏水対策として橋面防水を実施することが望ましい。また歩行者の安全確保のために高欄・防護柵補修を実施することが望ましい。
9	2109	42.41943. 143.32766	紋別3号橋	モンベツサンジ	尾張13線道路	1	PC橋	プレテン床版	11.44	8.70	7.50	1983	41	2022	I	-	Ⅱ	I	I	I	Ⅱ	床版に遊離石灰（錆汁）が見られるため、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態である。
														2017	I	-	Ⅱ	I	I	I	Ⅱ	漏水対策として橋面防水を実施することが望ましい。

点検橋梁総括表

No.	橋梁番号 (分割番号)	橋梁ID	橋梁名	橋梁名 フリガナ	路線名	径間数	上部形式1	上部形式2	橋長 (m)	全幅員 (m)	有効幅 員 (m)	架設 年度	供用年	点検年	健全性判定区分							
															主桁	横桁	床版	下部 構造	支承部	その他	判定 区分	所見等
10	2110	42.40839. 143.35791	2号橋	ニッパツ	尾張13線道路	1	PC橋	ブレン床版	8.45	8.70	7.50	1990	34	2022	I	-	I	I	I	I	I	道路橋の機能に支障が生じていない状態である。今後は橋台のひびわれについて経過観察により確認していく必要がある。
														2017	I	-	I	I	I	I	I	健全であるが、定期的に路面清掃を実施することが望ましい。
11	2111	42.41530. 143.34052	尾張7号橋	カリナッパツ	尾張13線道路	1	PC橋	PC 床版橋その他	7.12	8.70	7.50	1986	38	2022	I	-	I	I	I	I	I	道路橋の機能に支障が生じていない状態である。今後は床版の遊離石灰について経過観察により確認していく必要がある。
														2017	I	-	I	I	I	I	I	健全であるが、定期的に路面清掃を実施することが望ましい。
12	2112	42.43069. 143.24414	20号橋	ニッパツ	紋別17線道路	1	PC橋	ブレン中空床版	12.59	8.70	7.50	1993	31	2022	I	-	I	I	I	I	I	道路橋の機能に支障が生じていない状態である。今後は床版の遊離石灰について経過観察により確認していく必要がある。
														2017	I	-	I	I	I	I	I	健全であるが、次回点検時には舗装ひびわれと下部工のひびわれに注意する。
13	2113	42.43253. 143.23938	21号橋	ニッパツ	紋別17線道路	1	PC橋	ブレン中空床版	16.10	8.70	7.50	1992	32	2022	I	-	I	I	I	II	I	道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から路面の凹凸に対する措置を講ずるべき状態である。
														2017	I	-	I	I	I	I	I	健全であるが、次回点検時には排水管周辺の床版（間詰）と主桁に注意する。
14	2114	42.41449. 143.35543	四号橋	ニッパツ	紋別4号道路	1	PC橋	ブレン中空床版	21.58	8.20	7.00	1997	27	2022	I	-	I	I	I	I	I	道路橋の機能に支障が生じていない状態である。 床版の遊離石灰は排水装置からの影響と見られる為、今後は排水装置について経過観察により確認していく必要がある。
														2017	I	-	I	I	I	I	I	健全であるが、定期的に路面清掃を実施することが望ましい。
15	2115	42.42502. 143.36301	1号橋	ニッパツ	紋別4号道路	1	PC橋	ブレン中空床版	13.30	8.70	7.50	2000	24	2022	I	-	I	I	I	I	I	道路橋の機能に支障が生じていない状態である。今後は下部工のひび割れについて経過観察により確認していく必要がある。
														2017	I	-	I	I	I	I	I	健全であるが、定期的に路面清掃を実施することが望ましい。
16	2116	42.42894. 143.36585	中尾橋	カリナッ	紋別4号道路	4	PC橋、PC 橋	ボステン中空床版、ボス テンT桁	164.10	8.20	7.00	1998	26	2022	I	I	I	I	I	II	I	道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から排水装置のボルト脱落、路面の凹凸に対する措置を講ずるべき状態である。
														2017	I	I	I	I	I	II	I	健全であるが、定期的に路面清掃を実施することが望ましい。
17	2117	42.43791. 143.26528	越中紋別橋	ニッパツ	紋別原野道路	1	PC橋	ブレン中空床版	22.91	8.70	7.50	1994	30	2022	I	-	I	I	I	I	I	道路橋の機能に支障が生じる損傷はない。今後は床版の遊離石灰、下部工のひびわれについて経過観察により確認していく必要がある。
														2017	I	-	I	I	I	I	I	健全であるが、定期的に路面清掃を実施することが望ましい。
18	2118	42.41317. 143.34580	紋別13線橋	ニッパツ	尾張13線道路	1	PC橋	PC 床版橋その他	8.17	8.70	7.50	1989	35	2022	I	-	II	I	I	I	II	床版に錆汁混じりの遊離石灰が見られるため、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態である。
														2017	I	-	II	I	I	II	II	漏水対策として、橋面防水、伸縮継手取替を実施することが望ましい。

点検橋梁総括表

No.	橋梁番号 (分割番号)	橋梁ID	橋梁名	橋梁名 フリガナ	路線名	径間数	上部形式1	上部形式2	橋長 (m)	全幅員 (m)	有効幅員 (m)	架設 年度	供用年	点検年	健全性判定区分							
															主桁	横桁	床版	下部 構造	支承部	その他	判定 区分	所見等
19	2119	42.29893, 143.30160	サンタランド 橋	サンタランド 橋	大丸山2号道路	1	P C橋	ブレン中空床版	16.20	14.80	14.00	1992	32	2022	I	-	I	I	I	I	I	道路橋の機能に支障が生じていない状態である。今後は床版の遊離石灰について経過観察により確認していく必要がある。
														2017	I	-	I	I	I	II	I	健全であるが、安全対策の観点から舗装の補修を実施することが望ましい。
20	2201	42.38379, 143.30798	1号橋	イノカハ 橋	野塚3線道路	1	P C橋	ブレン床版	10.45	6.80	6.00	1972	52	2022	I	-	I	I	I	I	I	道路橋の機能に支障が生じていない状態である。今後は床版の遊離石灰について経過観察により確認していく必要がある。
														2017	I	-	I	I	I	II	I	健全であるが、漏水対策として、伸縮継手取替、安全対策として、舗装のすりつけを検討することが望ましい。
21	2202	42.41597, 143.36747	尾張橋	オウリ 橋	尾張11線道路	1	P C橋	ボステンT桁	32.58	6.20	5.00	1997	27	2022	I	I	I	I	I	II	I	道路橋の機能に支障が生じていない状態である。今後は排水装置の脱落について経過観察により確認していく必要がある。
														2017	I	I	I	I	I	I	I	健全であるが、防護柵のボルト及び排水装置のボルトの補修を実施することが望ましい。
22	2203	42.44498, 143.28531	1号橋	イノカハ 橋	紋別16号道路	1	H型鋼	H形鋼（合成）	13.44	4.60	4.00	1967	57	2022	II	II	II	II	II	II	II	主桁、横桁に全体的な防食機能の劣化、床版及び下部工に鉄筋露出、支承部に腐食によるボルト減少が見られるため、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態である。
														2017	II	II	I	II	II	II	II	鋼部材の防錆対策として、塗替塗装を実施することが望ましい。コンクリート部材の損傷に対して、部材補修を実施することが望ましい。
23	2204	42.43240, 143.23025	2 2号橋	ニノカニ 橋	紋別22号道路	1	P C橋	ブレン中空床版	13.54	8.70	7.50	1992	32	2022	I	-	I	I	I	II	I	道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から路面の凹凸に対する措置を講ずるべき状態である。
														2017	I	-	I	I	I	I	I	健全であるが、定期的に路面清掃を実施することが望ましい。
24	2205	42.42362, 143.22400	広桜橋	オウリ 橋	紋別22号道路	1	P C橋	ブレン床版	6.34	8.50	7.50	1991	33	2022	I	-	I	I	I	II	I	道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から路面の凹凸に対する措置を講ずるべき状態である。
														2017	I	-	I	I	I	I	I	健全であるが、定期的に路面清掃を実施することが望ましい。
25	2206	42.40065, 143.20182	華室橋	カミナリ 橋	下豊似道路	1	H型鋼	H形鋼（不明）	25.40	4.70	4.00	1966	58	2022	I	II	I	I	II	II	II	横桁に板厚減少を伴う腐食、支承モルタルの欠損、舗装に直径200mm以上の窪みが見られ、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態である。
														2017	I	II	II	II	II	II	II	機能を維持するために桁の塗替塗装を実施することが望ましい。床板ひびわれ補修と同時にアンカーボルトの再締めつけを実施する。
26	2207	42.42915, 143.22795	広富橋	ヒトミ 橋	紋別22号道路	1	P C橋	ブレン床版	7.68	8.70	7.50	1990	34	2022	I	-	I	I	I	I	I	道路橋の機能に支障が生じていない状態である。今後は下部工のひびわれについて経過観察により確認していく必要がある。
														2017	I	-	I	I	I	I	I	健全であるが、次回点検時には下部工のひびわれに注意する。
27	2301	42.29694, 143.29800	茂寄3号橋	モリサキ 橋	丸山通	1	P C橋	ブレン床版	12.65	5.00	4.00	1975	49	2022	I	-	I	II	I	I	II	下部工に鉄筋露出がみられ、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態である。
														2017	I	-	I	II	I	II	II	劣化対策として下部工の断面修復、漏水対策として伸縮取替、安全対策から防護柵補修と舗装摺り付けを実施することが望ましい。

点検橋梁総括表

No.	橋梁番号 (分割番号)	橋梁ID	橋梁名	橋梁名 フリガナ	路線名	径間数	上部形式1	上部形式2	橋長 (m)	全幅員 (m)	有効幅 員 (m)	架設 年度	供用年	点検年	健全性判定区分							
															主桁	横桁	床版	下部 構造	支承部	その他	判定 区分	所見等
28	2301	42.29694, 143.29800	茂奇3号橋	モリサキ 3バシ	丸山通	1	PC橋	PC 床版橋その他	12.65	3.30	2.50	1975	49	2022	I	-	II	I	I	I	II	床版に錆汁を含む遊離石灰がみられ、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態である。
														2017	I	-	II	I	I	II	II	漏水対策として橋面防水・伸縮取替を実施することが望ましい。
29	2302	42.29894, 143.30280	通学橋	ツガ 7バシ	第2小学校通学道路	1	H型钢	H形鋼（不明）	20.97	2.10	1.60	1976	48	2022	I	I	I	-	-	I	I	道路橋の機能に支障が生じていない状態である。今後は防護柵の亀裂について経過観察により確認していく必要がある。
														2017	II	II	III	-	-	I	III	防食対策として塗装塗替を早期に実施する。
30	2303	42.37524, 143.27165	中野塚12号橋	カノヅ 12 ヲ シバシ	中野塚12号道路	1	PC橋	プレテン床版	7.36	6.70	5.90	1972	52	2022	I	-	II	I	I	I	II	床版間詰部から錆汁を伴う遊離石灰が見られ、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態である。
														2017	I	-	II	I	I	I	II	漏水対策として橋面防水、劣化対策として護岸の補修を実施することが望ましい。
31	2304	42.38939, 143.29755	ホロフレベツ橋	ホロフルベツ 7バシ	ホロフレベツ道路	1	PC橋	プレテン床版	14.50	8.70	7.50	1994	30	2022	I	-	I	I	I	I	I	道路橋の機能に支障が生じていない状態である。今後は橋台のひびわれについて経過観察により確認していく必要がある。
														2017	I	-	I	I	I	I	I	健全であるが、次回点検時には防護柵と地覆の損傷について注意すること。
32	2305	42.39184, 143.29264	栄進橋	イソバシ	ホロフレベツ道路	1	PC橋	プレテン床版	13.49	5.27	4.47	1959	65	2022	I	-	I	I	I	I	I	道路橋の機能に支障が生じていない状態である。今後は床版の遊離石灰について経過観察により確認していく必要がある。
														2017	III	-	I	II	I	II	III	プレテン桁の、PC鋼より線露出箇所の補修を早期に実施する。同時に下部工の豆板箇所の補修も実施する。
33	2306	42.38104, 143.29864	10号橋	シバシ 7バシ	野塚4線道路	1	PC橋	プレテン床版	10.45	6.82	6.00	1972	52	2022	I	-	II	I	I	II	II	床版間詰部から錆汁を伴う遊離石灰が見られ、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態である。
														2017	I	-	II	I	I	I	II	漏水対策として、橋面防水を実施することが望ましい。
34	2307	42.37786, 143.29102	5号橋	シバシ 7バシ	中野塚5線道路	1	PC橋	プレテン床版	9.43	6.78	6.08	1972	52	2022	I	-	II	I	I	I	II	床版間詰部から錆汁を伴う遊離石灰が見られ、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態である。
														2017	I	-	II	I	I	I	II	漏水対策として橋面防水を実施することが望ましい。
35	2308	42.37449, 143.28388	7号橋	カノヅ 7バシ	中野塚6線道路	1	PC橋	プレテン床版	10.13	7.10	6.10	1972	52	2022	I	-	I	I	I	I	I	道路橋の機能に支障が生じていない状態である。今後は床版の遊離石灰や路面の凹凸について経過観察により確認していく必要がある。
														2017	I	-	I	I	I	I	I	健全であるが、次回点検時には防護柵、地覆及び舗装の損傷について注意すること。
36	2309	42.34451, 143.29488	西野塚1号橋	シバシ 7バシ	西野塚11線道路	1	PC橋	プレテン床版	8.50	8.10	7.20	1973	51	2022	II	-	II	II	I	I	II	主桁の剥離および床版に錆汁を含む遊離石灰、下部工に鉄筋露出が見られ、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態である。
														2017	II	-	II	II	I	II	II	漏水対策として橋面防水・伸縮取替、上・下部工の断面修復と防護柵補修などを実施することが望ましい。

点検橋梁総括表

No.	橋梁番号 (分割番号)	橋梁ID	橋梁名	橋梁名 フリガナ	路線名	径間数	上部形式1	上部形式2	橋長 (m)	全幅員 (m)	有効幅 員 (m)	架設 年度	供用年	点検年	健全性判定区分							
															主桁	横桁	床版	下部 構造	支承部	その他	判定 区分	所見等
37	2310	42.34314, 143.28407	西野塚2号橋	ニノバ 加丁 川 y	西野塚11線道路	1	PC橋	PC 床版橋その他	7.44	7.50	7.00	1973	51	2022	I	-	I	I	I	I	I	道路橋の機能に支障が生じていない状態である。今後は床版の遊離石灰について経過観察により確認していく必要がある。
														2017	I	-	I	I	I	II	I	健全であるが、漏水対策として伸縮取替を実施することが望ましい。
38	2311	42.38197, 143.30416	8号橋	ハチノ 川 y	本野塚8号道路	1	PC橋	プレテン床版	11.48	6.72	5.92	1972	52	2022	I	-	II	I	I	I	II	床版間詰部から錆汁を伴う遊離石灰が見られ、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態である。
														2017	I	-	II	I	I	I	II	漏水対策として、橋面防水を実施することが望ましい。
39	2312	42.37549, 143.28625	二本橋	ニホノ 川 y	中野塚10号道路	1	PC橋	プレテン床版	17.66	8.70	7.50	1992	32	2022	I	-	I	I	I	I	I	道路橋の機能に支障が生じていない状態である。今後は排水装置と床版の遊離石灰について経過観察により確認していく必要がある。
														2017	I	-	I	I	I	II	I	健全であるが、安全対策として防護柵、護岸補修を実施することが望ましい。
40	2313	42.37341, 143.27799	6号橋	ハチノ 川 y	中野塚11号道路	1	PC橋	プレテン床版	7.35	6.85	6.05	1972	52	2022	I	-	I	I	I	II	I	道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から舗装の異常に対する措置を講ずるべき状態である。
														2017	I	-	I	I	I	I	I	健全であるが、護岸の補修を実施することが望ましい。
41	2314	42.36427, 143.25568	3号橋	サツノ 川 y	農栄15号道路	1	PC橋	プレテン床版	7.33	5.50	5.00	1975	49	2022	I	-	I	I	I	I	I	道路橋の機能に支障が生じていない状態である。今後は伸縮装置の漏水について経過観察により確認していく必要がある
														2017	I	-	I	I	I	II	I	健全であるが、安全対策として舗装の補修を実施することが望ましい。
42	2315	42.36631, 143.26184	4号橋	ヨツノ 川 y	農栄14号道路	1	PC橋	プレテン床版	8.45	4.90	4.40	1975	49	2022	I	-	I	I	I	I	I	道路橋の機能に支障が生じていない状態である。今後は伸縮装置の漏水や土留め板のひびわれについて経過観察により確認 していく必要がある。
														2017	I	-	I	II	I	I	II	機能回復として土留め壁の補修を実施することが望ましい。
43	2316	42.36225, 143.24956	2号橋	コノ 川 y	農栄16号道路	1	PC橋	プレテン床版	5.34	4.92	4.42	1975	49	2022	I	-	I	I	I	I	I	道路橋の機能に支障が生じていない状態である。今後は伸縮装置の漏水について経過観察により確認していく必要がある。
														2017	I	-	I	I	I	I	I	健全であるが、次回点検時には舗装の段差について注意すること。
44	2317	42.33378, 143.32270	野塚3号橋	ノノ 加丁 川 y	新生2号道路	1	PC橋	プレテン床版	11.45	4.60	4.00	1969	55	2022	I	-	I	I	I	I	I	道路橋の機能に支障が生じていない状態である。今後は防護柵の防食機能の劣化について経過観察により確認していく必要がある。
														2017	I	-	I	I	I	I	I	健全であるが、次回点検時には防護柵と地覆の損傷について注意すること。
45	2318	42.33600, 143.31660	野塚4号橋	ノノ 加丁 川 y	新生3号道路	1	PC橋	プレテン床版	11.44	4.60	4.00	1969	55	2022	I	-	I	I	I	II	I	道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から路面の凹凸に対する措置を講ずるべき状態である。
														2017	I	-	I	I	I	I	I	健全であるが、次回点検時には防護柵の損傷について注意すること。

点検橋梁総括表

No.	橋梁番号 (分割番号)	橋梁ID	橋梁名	橋梁名 フリガナ	路線名	径間数	上部形式1	上部形式2	橋長 (m)	全幅員 (m)	有効幅員 (m)	架設 年度	供用年	点検年	健全性判定区分							
															主桁	横桁	床版	下部 構造	支承部	その他	判定 区分	所見等
46	2319	42.33861, 143.31068	新生4号橋	シシイジノ 川バシ	新生4号道路	1	PC橋	プレテン床版	12.86	7.20	6.00	2004	20	2022	I	-	I	I	I	II	I	道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から路面の凹凸に対する措置を講ずるべき状態である。
														2017	I	-	I	I	I	II	I	健全であるが、安全対策として舗装の補修を実施することが望ましい。
47	2320	42.33993, 143.30394	新生5号橋	シシイジノ 川バシ	新生5号道路	1	PC橋	プレテン床版	11.46	4.60	4.00	1970	54	2022	I	-	II	I	I	I	II	床版に錆汁を伴う遊離石灰がみられ、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態である。
														2017	I	-	II	I	I	I	II	漏水対策として橋面防水を実施することが望ましい。
48	2321	42.34659, 143.29312	野塚7号橋	ノカナノ 川バシ	西野塚7号道路	1	PC橋	プレテン床版	13.04	8.70	7.50	1983	41	2022	I	-	I	I	I	I	I	道路橋の機能に支障が生じていない状態である。今後は主桁のひびわれについて経過観察により確認していく必要がある。
														2017	I	-	II	I	I	I	II	漏水対策として橋面防水を実施することが望ましい。
49	2322	42.29406, 143.28908	南1線橋	ミミイセン川	南1線道路	1	RC橋	RC T桁	7.70	4.05	3.64	1968	56	2022	I	I	I	I	I	I	I	道路橋の機能に支障が生じていない状態である。今後は主桁の鉄筋露出について経過観察により確認していく必要がある。
														2017	I	I	I	I	I	II	I	健全であるが、漏水対策として伸縮取替を実施することが望ましい。
50	2323	42.29382, 143.28343	5号橋	ジノ 川	茂寄5号道路	1	PC橋	プレテン中空床版	13.60	5.20	4.00	1969	55	2022	I	-	I	I	I	II	I	道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から路面の凹凸に対する措置を講ずるべき状態である。
														2017	I	-	I	I	I	II	I	健全であるが、機能回復として伸縮取替、安全対策として舗装の摺り付けを実施することが望ましい。
51	2324	42.27087, 143.23152	眺岳橋	ヲカノ 川バシ	幹線道路	1	H型钢	H形鋼（不明）	10.50	4.80	4.00	1975	49	2022	II	II	I	I	III	III	III	支承アンカーボルトの抜け出しは道路橋の機能に支障を生じる可能性があるため、主原因である伸縮装置の漏水と併せて早期に措置を講ずべき状態である。
														2017	II	II	I	I	III	II	III	機能回復として支承補修を早期に実施する。また、塗装塗替・伸縮取替・防護柵補修、土砂流失補修を実施することが望ましい。
52	2325	42.27945, 143.27031	1号橋	イノ 川バシ	西広尾道路	1	PC橋	PC 床版橋その他	4.50	5.15	4.65	1975	49	2022	I	-	I	I	I	I	I	道路橋の機能に支障が生じていない状態である。今後は下部工のひびわれについて経過観察により確認していく必要がある。
														2017	III	-	I	I	I	II	III	劣化対策として上部工の断面修復を早期に実施する。また、地覆の断面修復を実施することが望ましい。
53	2326	42.26119, 143.27329	東中広尾橋	ヒノ 川カミナバシ	山フンベ道路	1	H型钢	H形鋼（不明）	20.47	4.30	3.60	1978	46	2022	II	II	I	II	II	III	II	主桁および横桁の防食機能劣化、下部工のうき、支承の機能障害がみられ、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態である。また、袖擁壁の欠損は早期に措置を講じすべき状態である。
														2017	I	I	I	III	II	II	III	機能回復として橋台の補修を早期に実施する。同時に橋座部の定期的な清掃及び伸縮装置の取り替えも実施することが望ましい。
54	2327	42.25986, 143.25702	上茂寄橋	カミナリ川	山フンベ道路	1	PC橋	プレテン床版	13.57	4.16	3.60	1960	64	2022	I	-	II	I	I	I	II	床版間詰め部から錆汁を伴う遊離石灰が見られ、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態である。
														2017	II	-	II	III	I	I	III	洗掘箇所のコンクリート打設と橋台前面に護岸工を早期に実施する。また主桁・床版補修を実施することが望ましい。

点検橋梁総括表

No.	橋梁番号 (分割番号)	橋梁ID	橋梁名	橋梁名 フリガナ	路線名	径間数	上部形式1	上部形式2	橋長 (m)	全幅員 (m)	有効幅 員 (m)	架設 年度	供用年	点検年	健全性判定区分							
															主桁	横桁	床版	下部 構造	支承部	その他	判定 区分	所見等
55	2328	42.22342, 143.31345	音調津1号橋	オハラヰ ヲイヂノリ ハシ	音調津鉱山道路	1	PC橋	プレテン床版	6.30	4.80	4.00	1980	44	2022	I	-	I	I	I	I	I	道路橋の機能に支障が生じていない状態である。今後は下部工の剥離について経過観察により確認していく必要がある。
														2017	I	-	I	II	I	II	II	劣化対策として下部工の断面修復、安全対策として地盤の補修を実施することが望ましい。
56	2329	42.21531, 143.27795	音調津3号橋	オハラヰ ヲサノリ ハシ	音調津鉱山道路	1	RC橋	RC溝橋（BOXカル パート）	6.50	4.55	4.00	1964	60	2022	I	-	-	II	-	I	II	下部工に鉄筋露出が見られ、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態である。
														2017	I	-	-	II	-	II	II	劣化対策として下部工の断面修復、安全対策として地盤の補修、袖擁壁の補修を実施することが望ましい。
57	2330	42.28039, 143.31497	中広尾橋	ナカヒロハシ	中広尾道路	3	PC橋	ボステンT桁	68.90	6.80	6.00	1969	55	2022	I	III	II	III	II	III	III	横桁および下部工に剥離・鉄筋露出がみられ、道路橋の機能に支障を生じる可能性があるため、主原因である伸縮装置の漏水と併せて早期に措置を講ずべき状態である。
														2021	I	II	I	III	II	II	III	P1橋脚の剥離は、損傷の進行により直上に設置されている添架管とその架台の落下が懸念されるため、断面修復を早期に実施することを提案する。予防保全の観点より、横桁(SP3)の断面修復、支承(ISP1、SP2)の補修、排水管(全径間)の部材交換を実施することが望ましい。その他、添架管の架台(全径間)は、施設管理者へ損傷状況を報告することが望ましい。
58	2331	42.18937, 143.29645	コイボク橋	コイボクハシ	音調津石山道路	1	RC橋	RC T桁	10.52	4.30	3.70	1965	59	2022	II	I	II	I	I	I	II	主桁および床版に鉄筋露出が見られ、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態である。
														2017	II	I	II	I	I	I	II	劣化対策として上部工の断面修復を実施することが望ましい。
59	2332	42.16483, 143.32022	ビタタヌンケ 小橋	ビタタヌンケハシ	ビタタヌンケ干場道路	1	その他	その他	7.85	3.03	2.80	1983	41	2026	IV	-	-	IV	IV	IV	IV	落橋しているため、早期に除去することが望まれる。
														2022	I	-	-	I	I	I	I	道路橋の機能に支障が生じていない状態である。今後は主桁の防食機能劣化について経過観察により確認していく必要がある。
60	2333	42.37886, 143.34443	下野塚2線橋	シノヅカニセハシ	野塚2線道路	1	RC橋	RC溝橋（BOXカル パート）	4.50	4.50	3.90	1985	39	2022	I	-	-	I	-	I	I	道路橋の機能に支障が生じていない状態である。今後は主桁の剥離について経過観察により確認していく必要がある。
														2017	I	-	-	I	-	I	I	健全である。
61	2334	42.34456, 143.27578	西野塚4号橋	シノヅカニセノリ ハシ	西野塚12線道路	1	PC橋	プレテン床版	10.40	4.50	4.00	1975	49	2022	I	-	II	I	I	I	II	床版に錆汁を含む遊離石灰がみられ、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態である。
														2017	I	-	II	III	I	II	III	下部工の断面修復を早期に実施する。また、漏水対策として橋面防水を実施することが望ましい。
62	2335	42.34445, 143.27752	西野塚3号橋	シノヅカニセノリ ハシ	楽古9号道路	1	PC橋	プレテン床版	10.45	4.60	4.00	1975	49	2022	I	-	I	I	I	I	I	道路橋の機能に支障が生じていない状態である。今後は支承の劣化について経過観察により確認していく必要がある。
														2017	I	-	I	III	I	I	III	下部工保護として洗掘対策を早期に実施する。
63	2336	42.33321, 143.29671	楽古13線橋	ラコジ ユカニセ ハシ	野塚13線道路	1	PC橋	プレテン床版	8.44	4.60	4.10	1971	53	2022	I	-	I	I	I	I	I	道路橋の機能に支障が生じていない状態である。今後は床版の遊離石灰について経過観察により確認していく必要がある。
														2017	I	-	I	III	I	I	III	下部工保護として洗掘対策を早期に実施する。また、下部工の断面修復を実施することが望ましい。

点検橋梁総括表

No.	橋梁番号 (分割番号)	橋梁ID	橋梁名	橋梁名 フリガナ	路線名	径間数	上部形式1	上部形式2	橋長 (m)	全幅員 (m)	有効幅 員 (m)	架設 年度	供用年	点検年	健全性判定区分							
															主桁	横桁	床版	下部 構造	支承部	その他	判定 区分	所見等
64	2337	42.37916. 143.29558	野塚広瀬橋	ノヅ 広ノバツ	中野塚9号道路	1	P C橋	ブレン床版	11.50	6.75	5.93	1974	50	2022	I	-	II	I	I	I	II	床版間詰部から錆汁を伴う遊離石灰が見られ、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態である。
														2017	I	-	II	I	I	I	II	漏水対策として、橋面防水を実施することが望ましい。
65	2338	42.29514. 143.29128	茂寄橋	モリノバツ	茂寄4号道路	1	P C橋	ブレン床版	18.67	7.50	6.50	1986	38	2022	I	-	I	I	I	I	I	道路橋の機能に支障が生じていない状態である。今後は床版の遊離石灰について経過観察により確認していく必要がある。
														2017	I	-	I	I	I	II	I	健全であるが、地覆の補修を実施することが望ましい。
66	2339	42.40827. 143.37268	1号橋	イチノカバツ	尾張12線道路	1	P C橋	ブレン床版	8.40	4.56	4.00	1960	64	2022	I	-	II	I	I	I	II	床版間詰部から錆汁を伴う遊離石灰が見られ、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態である。
														2017	II	-	II	I	I	II	II	漏水対策として、橋面防水、伸縮継手取替を実施することが望ましい。
67	2340	42.43482. 143.30546	2号橋	ニノカバツ	中紋別1 2線道路	1	H型鋼	H形鋼（不明）	18.75	4.70	4.00	1968	56	2022	I	I	II	I	II	I	II	床版の剥離・鉄筋露出および支承モルタルに損傷がみられ、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態である。
														2017	I	I	II	II	I	II	II	主桁と下部工の衝突が見られるため、詳細調査を実施することが望ましい。鉄筋露出部は部材補修を実施することが望ましい。
68	2341	42.42893. 143.31206	1 1号橋	シヨウイチノカバツ	中紋別1 1号道路	1	P C橋	ブレン中空床版	16.10	5.20	4.00	1999	25	2022	I	-	I	I	I	I	I	道路橋の機能に支障が生じる損傷はない。今後は下部工のひび割れについて経過観察により確認していく必要がある。
														2017	I	-	I	I	I	I	I	健全であるが、定期的な路面清掃を実施することが望ましい。
69	2342	42.44121. 143.27508	1号橋	イチノカバツ	紋別13線道路	1	P C橋	ボステンT桁	42.60	8.70	7.50	1988	36	2022	I	I	I	I	I	II	I	道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から排水装置のボルト脱落に対する措置を講ずるべき状態である。
														2017	I	I	I	I	I	II	I	健全であるが、定期的な路面清掃を実施することが望ましい。また排水装置の機能回復のための補修も実施する。
70	2343	42.43648. 143.25830	第4号橋	ダイヨシノカバツ	紋別15線道路	1	P C橋	ブレン床版	12.52	4.74	4.00	1970	54	2022	I	-	I	I	I	I	I	道路橋の機能に支障が生じる損傷はない。今後は下部工のひび割れについて経過観察により確認していく必要がある。
														2017	I	-	I	I	I	II	I	健全であるが、漏水対策として、伸縮継手取替、路面コンクリートの表層剥離補修を検討することが望ましい。
71	2344	42.43371. 143.25079	紋別1号橋	モリノサイチノカバツ	紋別16線道路	1	P C橋	ブレン床版	10.18	7.00	6.00	1973	51	2022	I	-	I	I	I	I	I	道路橋の機能に支障が生じる損傷はない。今後は下部工のひび割れについて経過観察により確認していく必要がある。
														2017	I	-	I	I	I	I	I	健全であるが、安全性の観点から、舗装のすりつけを検討することが望ましい。
72	2345	42.43443. 143.24903	紋別2号橋	モリノツノカバツ	紋別16線道路	1	P C橋	ブレン床版	11.48	4.60	4.00	1973	51	2022	I	-	I	I	I	II	I	道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から排水管がコンクリートでふさがっていることに対して措置を講ずるべき状態である。
														2017	I	-	I	I	I	II	I	健全であるが、漏水対策として、伸縮継手取替、安全性の観点から、防護柵取替を検討することが望ましい。

点検橋梁総括表

No.	橋梁番号 (分割番号)	橋梁ID	橋梁名	橋梁名 フリガナ	路線名	径間数	上部形式1	上部形式2	橋長 (m)	全幅員 (m)	有効幅員 (m)	架設 年度	供用年	点検年	健全性判定区分							
															主桁	横桁	床版	下部 構造	支承部	その他	判定 区分	所見等
73	2346	42.42690. 143.23930	1号橋	イナガハシ	紋別18線道路	1	PC橋	プレテン床版	9.46	5.60	5.00	1972	52	2022	I	-	II	I	I	I	II	床版に錆汁混じりの遊離石灰が見られるため、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態である。
														2017	I	-	II	I	I	I	II	漏水対策として、橋面防水を実施することが望ましい。
74	2347	42.43394. 143.22506	2号橋	ニナガハシ	紋別18線道路	1	PC橋	プレテン床版	10.47	5.60	5.00	1972	52	2022	I	-	II	I	I	II	II	床版に錆汁混じりの遊離石灰が見られ、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態である。
														2017	I	-	II	II	I	II	II	漏水対策として、橋面防水、伸縮継手取替を実施することが望ましい。
75	2348	42.41523. 143.22563	紋別21線橋	モハツツユウイ セハシ	紋別21線道路	1	RC橋	RC溝橋（BOXカル パート）	2.75	8.70	7.50	1983	41	2022	I	-	-	I	-	II	I	道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から路面の凹凸に対する措置を講ずるべき状態である。
														2017	I	-	-	I	-	I	I	健全であるが、次回点検時には、舗装、主桁、地盤、下部工のひびわれに注意する。
76	2349	42.40876. 143.36656	1号橋	イナガハシ	紋別2号道路	1	PC橋	プレテン床版	8.32	4.80	4.00	1980	44	2022	I	-	I	I	I	I	I	道路橋の機能に支障が生じていない状態である。今後は床版の遊離石灰について経過観察により確認していく必要がある。
														2017	I	-	I	I	I	I	I	健全であるが、定期的に路面清掃を実施することが望ましい。
77	2350	42.41646. 143.37214	紋別2号橋	モハツツコナガハシ	紋別2号道路	1	PC橋	プレテン中空床版	24.20	6.20	5.00	1996	28	2022	I	-	I	I	I	I	I	道路橋の機能に支障が生じていない状態である。今後は排水装置の腐食について経過観察により確認していく必要がある。
														2017	I	-	I	I	I	I	I	健全であるが、定期的に路面清掃を実施することが望ましい。
78	2351	42.40837. 143.35868	紋別2号橋	モハツツコナガハシ	紋別3号道路	1	PC橋	プレテン床版	8.36	4.52	4.00	1961	63	2022	I	-	II	II	I	II	II	伸縮装置に漏水、漏水の影響により床版間詰部からの遊離石灰、橋台に錆汁を伴う遊離石灰が見られ、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態である。
														2017	II	-	II	II	I	II	II	漏水対策として、橋面防水、伸縮継手取替を実施することが望ましい。
79	2352	42.41515. 143.34820	5号橋	ナナガハシ	紋別5号道路	1	PC橋	ボステンT桁	30.88	5.20	4.00	1998	26	2022	I	I	I	I	I	II	I	道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から排水装置のボルト脱落に対する措置を講ずるべき状態である。
														2017	I	I	I	I	I	I	I	健全であるが、定期的に路面清掃を実施することが望ましい。また排水装置の機能回復のための補修も実施する。
80	2353	42.40979. 143.26761	BOX橋	ボックスバシ	紋別15号道路	1	RC橋	RC溝橋（BOXカル パート）	2.50	7.50	7.50	1996	28	2022	I	-	-	I	-	I	I	道路橋の機能に支障が生じていない状態である。今後は舗装の異常について経過観察により確認していく必要がある。
														2017	I	-	-	I	-	I	I	健全である。
81	2354	42.43730. 143.30280	小紋別橋	モハツバシ	中紋別13号道路	1	PC橋	PC 床版橋その他	12.54	8.70	7.50	1988	36	2022	I	-	II	II	I	I	II	床版に遊離石灰、下部工に鉄筋露出が見られるため、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態である。
														2017	I	-	II	I	I	II	II	漏水対策として、橋面防水、伸縮継手取替を実施することが望ましい。

点検橋梁総括表

No.	橋梁番号 (分割番号)	橋梁ID	橋梁名	橋梁名 フリガナ	路線名	径間数	上部形式1	上部形式2	橋長 (m)	全幅員 (m)	有効幅 員 (m)	架設 年度	供用年	点検年	健全性判定区分							
															主桁	横桁	床版	下部 構造	支承部	その他	判定 区分	所見等
82	2355	42.41509, 143.18607	中豊似2号橋	カトニニツ ガバ	中豊似幹線道路	1	PC橋	ブレン床版	7.27	6.33	5.83	1973	51	2022	Ⅱ	-	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	主桁に鉄筋露出、床版間詰部から錆汁を伴う遊離石灰、橋台にひびわれが見られ、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態である。
														2017	Ⅱ	-	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	損傷の進行を止めるため、部材補修、橋面防水、伸縮継手取替を実施することが望ましい。
83	2356	42.42250, 143.16716	上豊似1号橋	カトニイフツ ガバ	中豊似幹線道路	1	PC橋	ブレン床版	9.45	6.17	5.65	1972	52	2022	Ⅰ	-	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	床版間詰部から錆汁を伴う遊離石灰が見られ、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態である。
														2017	Ⅰ	-	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	漏水対策として、橋面防水、伸縮継手取替を実施することが望ましい。
84	2357	42.41058, 143.18194	1号橋	イフツ ガバ	中豊似3線道路	1	PC橋	ブレン床版	7.34	5.50	5.06	1975	49	2022	Ⅰ	-	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	床版間詰部から錆汁を伴う遊離石灰が見られ、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態である。
														2017	Ⅰ	-	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	漏水対策として、橋面防水を実施することが望ましい。
85	2358	42.37919, 143.17872	豊栄橋	ウヰイ ガバ	下豊似道路	1	H型钢	H形鋼（不明）	15.45	4.70	4.00	1965	59	2022	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	主桁・横桁の下フランジに広範囲な腐食、床版間詰部から錆汁を伴う遊離石灰、伸縮装置に漏水、漏水の影響により支承に腐食が見られ、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態である。
														2017	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	漏水対策として、橋面防水を実施することが望ましい。鋼部材の防錆対策として、塗替塗装を実施することが望ましい。
86	2359	42.41087, 143.22238	今野橋	ツツバ	紋別22線道路	1	PC橋	PC 床版橋その他	8.04	6.00	5.00	1983	41	2022	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	道路橋の機能に支障が生じていない状態である。今後は伸縮装置の漏水について経過観察により確認していく必要がある。
														2017	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	健全であるが、定期的に路面清掃を実施することが望ましい。
87	2360	42.42411, 143.23194	無名橋	ムヰイ ガバ	紋別19線道路	1	PC橋	PC 床版橋その他	8.18	7.20	6.00	1988	36	2022	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	床版に錆汁混じりの遊離石灰が見られるため、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態である。
														2017	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	漏水対策として、橋面防水を実施することが望ましい。
88	2361	42.42290, 143.32307	九号橋	ウヰツツ ガバ	紋別9号道路	1	PC橋	ブレン中空床版	18.30	5.20	4.00	1998	26	2022	Ⅰ	-	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	道路橋の機能に支障が生じていない状態である。今後は床版の遊離石灰について経過観察により確認していく必要がある。
														2017	Ⅰ	-	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	健全であるが、定期的に路面清掃を実施することが望ましい。
89	2362	42.41344, 143.34695	紋別5号橋	ムヰツツツ ガバ	紋別5号道路	1	PC橋	PC 床版橋その他	9.35	7.50	6.50	1990	34	2022	Ⅰ	-	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	床版に錆汁混じりの遊離石灰が見られるため、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態である。
														2017	Ⅰ	-	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	漏水対策として、橋面防水を実施することが望ましい。
90	2363	42.33049, 143.22432	中楽古橋	カヲツツガバ	中楽古道路	1	PC橋	ブレン床版	13.00	8.70	7.50	1984	40	2022	Ⅰ	-	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	道路橋の機能に支障が生じていない状態である。今後は下部工のうきについて経過観察により確認していく必要がある。
														2017	Ⅰ	-	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	健全であるが、次回点検時には床版、地覆、排水管及び下部工の土砂流失について注意すること。

点検橋梁総括表

No.	橋梁番号 (分割番号)	橋梁ID	橋梁名	橋梁名 フリガナ	路線名	径間数	上部形式1	上部形式2	橋長 (m)	全幅員 (m)	有効幅 員 (m)	架設 年度	供用年	点検年	健全性判定区分								
															主桁	横桁	床版	下部 構造	支承部	その他	判定 区分	所見等	
91	2364	42.32997, 143.22594	協成橋	キョウセイハシ	中楽古道路	1	H型鋼	H形鋼（不明）	5.15	5.74	5.00	1971	53	2022	Ⅱ	-	I	I	I	I	Ⅱ	主桁に防食機能の劣化がみられ、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態である。	
														2017	Ⅱ	-	I	Ⅱ	I	Ⅱ	Ⅱ	防食対策として塗装塗替、劣化対策として下部工と袖擁壁の断面修復、漏水対策として伸縮取替を実施することが望ましい。	
92	2365	42.29380, 143.28341	南1線2号橋	ミナモトコウリ ハシ	南1線道路	1	RC橋	RC床版橋（その他）	4.60	4.05	3.65	1969	55	2022	I	-	-	I	I	I	I	道路橋の機能に支障が生じていない状態である。今後は主桁の遊離石灰について経過観察により確認していく必要がある。	
														2017	I	-	-	I	I	I	I	健全であるが、次回点検時には主桁端部のひびわれについて注意すること。	
93	2366	42.28444, 143.30361	陣屋大橋	ジンヤハシ	音調津陣屋線	2	鋼溶接橋	I桁（非合成）	87.40	12.00	11.00	2018	6	2022	I	I	I	I	I	I	I	道路橋の機能に支障が生じていない状態である。今後は床版ひび割れについて経過観察により確認していく必要がある。	
														2019	I	I	I	I	I	I	I	床板、地覆に軽微なひび割れはみられるが、道路橋としての機能は健全である。	
															I	81	12	58	80	78	66	56	
															Ⅱ	9	6	28	10	6	22		32
															Ⅲ	2	1	0	1	2	4		4
															Ⅳ	1	0	0	1	1	1		1
															-	0	74	7	1	6	0	0	0